Florianópolis, 02 de maio de 2023

Ao SESC JARAGUÁ DO SUL

Ref.: Relatório técnico de vistoria de não conformidade e levantamento de quantidades nas Edificações do SESC Jaraguá do Sul, neste documento abrangendo apenas o **BLOCO VESTIÁRIO E DEPÓSITO**.

Prezados,

Apresentando nossos cumprimentos, estamos encaminhando o Relatório Técnico SESC-BLVD referente à vistoria da edificação denominada **Bloco Vestiário e Depósito**, situado no terreno do SESC Jaraguá do Sul, na rua Jorge Czerniewcz, 633 – CEP 88255-002, no município de Jaraguá do Sul. A visita foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

ALEX SANDRO SOUZA DE OLIVEIRA:03616084970

Assinado de forma digital por ALEX SANDRO SOUZA DE OLIVEIRA:03616084970
Dados: 2023.05.03 23:31:21 -03'00'

TJ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Engº Alex Sandro Souza de Oliveira
CREA/SC 096.440-1
(48) 9.9164 5531

Páginas: 1-11 páginas

Este parecer técnico está vinculado a ART: 8766107-6

SUMÁRIO

Sumário

I. Introdução 3

a. Classificação do objeto da inspeção 3

b. Localização 3

c. Documentação Recebida 4

II. VISTORIA PREDIAL – NÃO CONFORMIDADES 4

III. EXAME 4

IV. RESULTADOS E CONCLUSÃO 9

V. SUGESTÕES 10

I. INTRODUÇÃO

O presente trabalho contempla análise da vistoria de caracterização do estado construtivo dos telhados dos Edifícios SESC Jaraguá do Sul, com relatório (laudo técnico) separados por bloco, seguindo a instrução de contratação.

A vistoria dos elementos construtivos dos telhados foi realizada pelo signatário, em 27 de fevereiro de 2023, identificando a presença de eventuais não conformidade e sua origem provável por meio de inspeção visual, não tendo sido produzidos testes e ensaios.

A elaboração do presente trabalho pautou-se na proposta encaminhada e aceita pelo contratante, conforme pedido de compra 003356. Destaca-se que neste documento são apresentados os resultados dos dados levantados para o Bloco Vestiário e Depósito.

a. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO DA INSPEÇÃO

O empreendimento objeto de análise é classificado, segundo a ABNT NBR 12721 (2006), como edificação comercial, cujo acabamento possui características de médio padrão (ABNT NBR 12721:2006).

b. LOCALIZAÇÃO

A edificação está localizada na Rua Jorge Czerniewicz, 633, Jaraguá do Sul/SC. A Figura 1 apresenta a macrolocalização desta edificação e a Figura 2 a fachada principal.

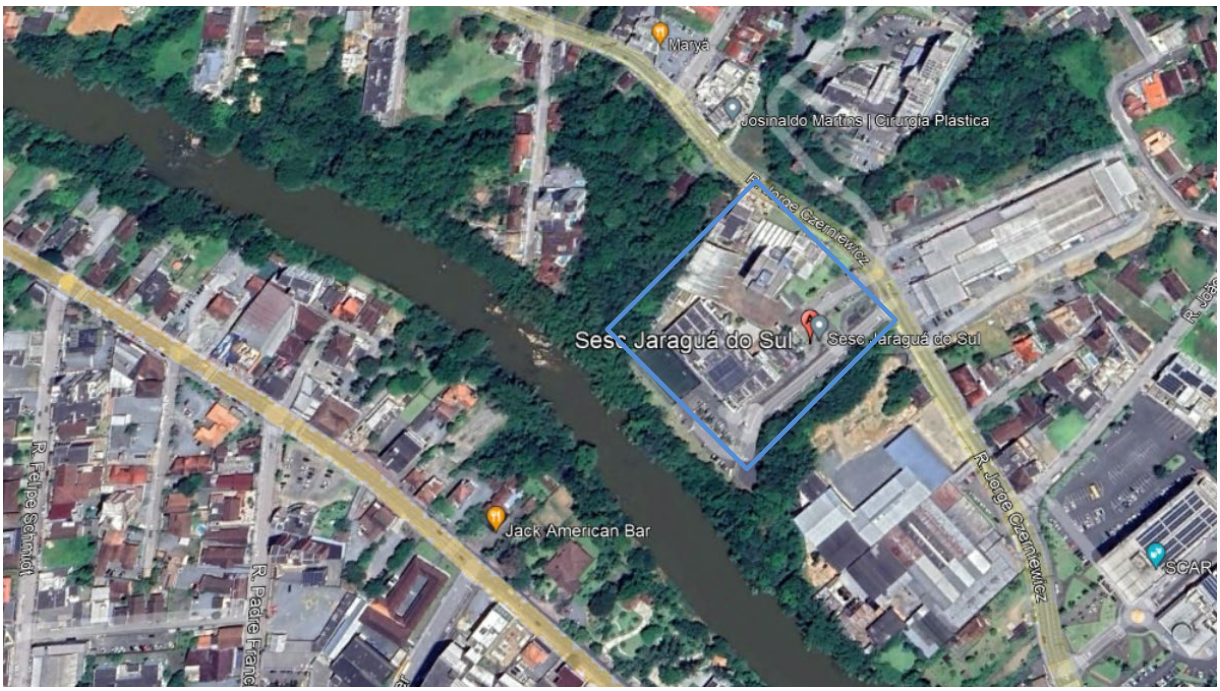


Figura 1

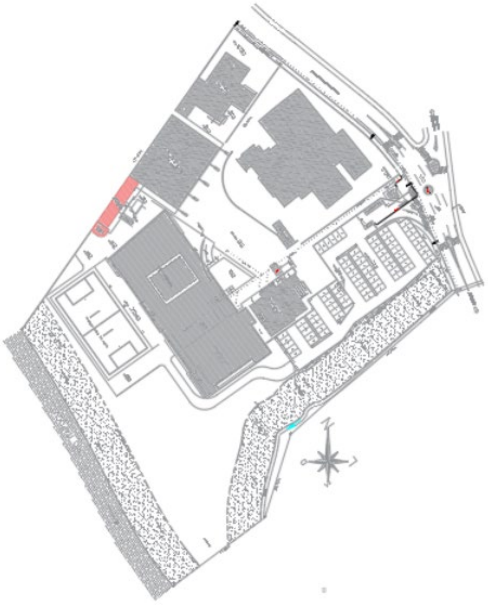




Figura 2 – Bloco de referência

C. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA

- Modelo de planilha de referência;
- Modelo de planilha padrão de memorial descritivo;
- Projeto Arquitetônico – Pranchas 01 a 11.

II. VISTORIA PREDIAL – NÃO CONFORMIDADES

A vistoria de caracterização do estado atual dos telhados dos edifícios dos blocos do SESC Jaraguá do Sul, foi caracterizada de modo visual, verificando o estado construtivo, conforme exame realizado e registro fotográfico. As dimensões foram obtidas em campo e confirmadas nos projetos recebidos.

III. EXAME

27/02/2023 – A inspeção realizada apresentou diversas não conformidades, como: falta de manutenção preventiva e preditiva; telhas furadas e/ou trincadas; SPDA instalado de forma inadequada; calhas e lajes com excesso de material; falta de manutenção nos rufos e contra rufos. Destaca-se que as não conformidades se apresentam similares em todos os blocos vistoriados. Destaca-se que em geral as telhas apresentam um bom estado de conservação, sendo necessária a limpeza e pintura em uma forma geral. Todavia, foi considerado a substituição de 20% da área na planilha orçamentária.

A seguir é apresentado o registro fotográfico.



Figura 3 – Vista da cobertura, Vestiário e Depósito

A cobertura é composta por estrutura de madeira com telhas de fibrocimento onduladas com 6 mm de espessura. Em função das árvores próximas e falta de limpeza e manutenção preventiva, há uma quantidade significativa de folhas (matéria orgânica) sobre a cobertura. Esta situação pode causar obstrução na descida pluvial.

É importante destacar que na cobertura é possível observar que em alguns pontos os rufos estão danificados, não cumprindo a função de evitar as infiltrações e acúmulo de sujeira na estrutura. Outro ponto importante é a necessidade de execução de complemento para os rufos com o intuito de proteger a platibanda de infiltrações e sujeitas.



Figura 4 - Calha - Excesso de sujeira

A calha de concreto apresenta pequenos trechos necessitando de reparo. No restante, é necessário a revisão da impermeabilização, com a aplicação de material, conforme descrito no termo de referência.











Figura 5 - laje - Excesso de sujeira

As lajes apresentam fissuras e precisam ser corrigidas. A impermeabilização deve ser refeita e uma camada protetora mecânica deve ser prevista, visando a proteção da manta. Percebe-se que o material para fixação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) apresenta desgaste em alguns pontos e fixação inadequada.

IV. RESULTADOS E CONCLUSÃO

Com o levantamento realizado foi possível determinar e apresentar no presente laudo de vistoria, as seguintes irregularidades:

- Falta de manutenção e de limpeza das calhas e telhas;
- Telhas com danos;
- Calha de concreto com impermeabilização inadequada e grande acumulo de sujeira;
- SPDA instalado de forma inadequada.

A deterioração das telhas de fibrocimento onduladas possui características típicas do processo de envelhecimento natural que ocorrem em função da exposição contínua aos agentes ambientais, tais como chuvas, poluição e radiação solar que, ao longo do tempo, comprometem o desempenho destes elementos construtivos.

O processo de envelhecimento natural das telhas resulta em maior absorção de temperatura devido ao escurecimento superficial associado à manifestação biológica, diminuição da resistência mecânica e aumento da porosidade, que ocorrem de forma generalizada em todas as telhas que compõem as coberturas.

A deterioração dos sistemas de impermeabilização também possui características típicas do processo de envelhecimento natural do sistema e ocorrem de forma generalizada nas lajes das coberturas.

Tais condições estão em desacordo com as recomendações e critérios de dimensionamento e parâmetros de durabilidade e desempenho previstos nas normas vigentes.

Sendo assim, conforme análises apresentadas no presente Laudo de Vistoria, verifica-se que as coberturas e sistemas de impermeabilização dos edifícios inspecionados possuem deficiências que comprometem sua função no que tange os aspectos de estanqueidade e desempenho, tendo sido constatados trechos da edificação com sinais de infiltrações.

Quando as infiltrações ocorrem de maneira constante, vão gradativamente deteriorando os materiais da construção civil, reduzindo sua durabilidade, desempenho e vida útil, acarretando na perda das condições de habitabilidade e de higiene do ambiente construído.

Dessa forma, entende-se necessário realizar intervenções para regularização das condições dos elementos verificados em vistoria.

V. SUGESTÕES

Considerando as conclusões consubstanciadas no presente Laudo de Vistoria, apresenta-se a seguir as ações necessárias para regularização das condições dos elementos construtivos verificados em vistoria.

1. Lavação total do sistema da cobertura, incluindo: telhas, rufos, pingadeiras, calhas e demais sistemas de estanqueidade.

2. Substituição dos elementos construtivos das coberturas (telhas) que apresentam deterioração, danos e irregularidades, por sistema composto por telhas novas, com as mesmas dimensões, visando gerar menor impacto na rotina e operação da faculdade.

3. Revisão de calhas e rufos danificados;

4. Revisão dos sistemas de impermeabilização e proteção mecânicas existentes, que apresentam deterioração e desempenho comprometido;

5. Revisão do sistema SPDA.

RESPONSABILIDADES

Exime-se de qualquer responsabilidade técnica a empresa TJ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS e o profissional Engenheiro Civil Alex Sandro Souza de Oliveira, quando as observações e orientações existentes no laudo de Inspeção Predial não forem implementadas pelo proprietário ou responsável legal da edificação, bem como por qualquer anomalia e falha decorrente de deficiências de projeto, execução, especificação de materiais, e/ou deficiência de manutenção. Exime-se de qualquer responsabilidade técnica a empresa TJ Serviços Especializados e o profissional Engenheiro Civil Alex Sandro Souza de Oliveira sobre a avaliação de elementos, componentes, subsistemas e locais onde não foi possível executar a Inspeção Predial (IBAPE:2012).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto e execução de obras de concreto armado – requisitos e procedimentos. Rio de Janeiro, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9575: Impermeabilização – Seleção e projeto. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: Desempenho das edificações – Requisitos Gerais. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-2: Desempenho das edificações – Requisitos para os sistemas estruturais. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-3: Desempenho das edificações – Requisitos para os sistemas de pisos internos. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-4: Desempenho das edificações – Requisitos para os sistemas de vedações verticais. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-5: Desempenho das edificações – Requisitos para os sistemas de coberturas. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-6: Desempenho das edificações – Requisitos para os sistemas hidrossanitários. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15270-1: Componentes cerâmicos – Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos. Rio de Janeiro, 2005.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA. Norma de Inspeção Predial Nacional. São Paulo, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9574: Execução de impermeabilização. Rio de Janeiro, 2008.